

# SURTEK

## Multímetro Digital con Luz

Digital Multimeter with Light

### Manual de Usuario y Garantía

User's Manual and Warranty



**Atención:** Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta.

**Warning:** Read, understand and keep the safety rules before using this tool.





## TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	4	Especificaciones generales.....	17
Inspección de partes.....	4	Especificaciones de precisión.....	18
Información de seguridad.....	4	A. Voltaje CD.....	18
Reglas de operación.....	5	B. Voltaje CA.....	19
Símbolos eléctricos internacionales .....	7	C. Corriente CD.....	19
Estructura del multímetro.....	8	D. Resistencia.....	20
Funcionamiento de los botones.....	9	E. Prueba de la batería.....	20
Operación de la medición.....	10	Mantenimiento.....	21
A. Medición de voltaje DC.....	10	A. Servicio general.....	21
B. Medición de voltaje AC.....	11	B. Reemplazo de la batería.....	21
C. Medición de corriente CD.....	12	C. Reemplazo de fusibles .....	22
D. Medición de la resistencia.....	13		
E. Medición de diodos y continuidad....	14		
F. Prueba de la batería.....	16		

## INTRODUCCIÓN

Este manual de operación incluye información de seguridad y cautela en su uso. Por favor lea toda la información con detenimiento y siga las Advertencias y Notas estrictamente.

### **Advertencia**

Para evitar un electrochoque o lesiones personales, lea la "Información de Seguridad" y las "Reglas de operación" antes de utilizar por primera vez el multímetro.

El multímetro es de 3 1/2 dígitos con operación segura, moderno diseño y alta fidelidad en instrumentos de medición de mano. El multímetro puede medir voltaje CA/CD, corriente CD, Resistencia, Diodo y Continuidad. Es una herramienta ideal para mantenimiento.

Excepto en donde se señale, la descripción y el instructivo de este manual de operación.

## INSPECCIÓN DE PARTES

Abra el empaque y saque el multímetro. Verifique las siguientes partes con cuidado y vea si faltan o están dañadas:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Multímetro	1 pieza
Cables de prueba	2 piezas
Manual de operación	1 pieza
Batería de 9 V (instalada)	1 pieza
Funda protectora	1 pieza

Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, por favor contacte al distribuidor inmediatamente.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este multímetro cumple con las normas IEC61010: grado de contaminación 2, categoría de sobre voltaje (CAT I 600V, CATII 300V) y doble aislamiento.

**CAT. I:** Nivel de señal, equipo especial o partes del mismo, telecomunicaciones, electrónica, etc.; con menor sobrevoltaje transitorio que el sobrevoltaje de la CAT II.

**CAT. II:** Nivel local, dispositivo, EQUIPO PORTÁTIL, etc., con menor sobre voltaje transitorio que el sobrevoltaje de la CAT III.

Utilice el multímetro únicamente como se especifica en este manual de operación, de otra forma la protección provista por el multímetro lo podría perjudicar.

En este manual, las  **Advertencias** identifican condiciones y acciones que representan peligro al usuario o daño al multímetro o al equipo de prueba.

Las **Notas** identifican la información que debe leerse con atención por el usuario.

Los símbolos eléctricos internacionales utilizados en este multímetro y manual de operación, se explican en la página 27.

## REGLAS DE OPERACIÓN

### Advertencia

Para evitar un posible electrochoque o lesiones personales, así como daño del multímetro o del equipo de prueba, siga las siguientes reglas:

- Antes de utilizarlo inspeccione el equipo. No utilice el multímetro si está dañado, o si faltan partes del equipo.
- Busque fracturas o si falta algún componente plástico. Ponga atención en los aislantes alrededor de los conectores.
- Inspeccione si el aislante de los cables de prueba está dañado o expuesto al metal. Verifique los cables de prueba para continuidad.
- Reemplace los cables de prueba en caso de daño, por el mismo número de modelo o con las especificaciones eléctricas idénticas, antes de utilizar el multímetro.
- No aplique más del rango de voltaje señalado entre las terminales o entre alguna terminal y tierra.

- El interruptor giratorio deberá ser colocado en la posición correcta y no deberá moverse durante la medición para evitar daños en el multímetro.
- Cuando el multímetro esté trabajando con voltaje mayor a los 60V en CD o 42 V rms en CA, tenga cuidado ya que corre el riesgo de electrochoque.
- Utilice terminales correctas y cuide el correcto funcionamiento y rangos en sus mediciones.
- No utilice ni almacene el multímetro en ambientes con altas temperaturas, humedad, grados de explosión, inflamables y fuertes campos magnéticos; el rendimiento del multímetro puede verse afectado.
- Cuando utilice los cables de prueba, use guantes especiales.
- Desconecte la fuente de poder y descargue el alto voltaje de los capacitadores antes de realizar las pruebas de resistencia, continuidad, diodos y corriente.
- Antes de realizar cualquier medición de corriente, verifique los fusibles y apague el circuito antes de conectar el multímetro al circuito.
- Reemplace la batería tan pronto como aparezca la señal "". Trabajar con la batería baja puede dar falsas lecturas y por lo tanto provocar electrochoque

o lesiones personales.

- Remueva los cables de prueba y sondeo de temperatura del multímetro y apague el equipo antes de abrir el estuche del multímetro.
- Cuando le dé mantenimiento al multímetro, reemplace las partes únicamente por el mismo número de modelo o especificaciones eléctricas idénticas.
- Los circuitos internos del multímetro no deben ser alterados para evitar cualquier accidente o daño del equipo.
- Un trapo suave y jabón ligero pueden utilizarse para limpiar la superficie del multímetro de corrosión, daños y accidentes.
- El multímetro es adecuado para utilizarse en interiores.
- Apague el multímetro cuando no lo utilice y retire la batería cuando no utilice el multímetro en periodos largos de tiempo.
- Verifique constantemente la batería, ya que ésta se descarga después de un tiempo de uso, reemplace la batería tan pronto como la señal aparezca. El utilizar una batería baja puede dañar el multímetro.

## SÍMBOLOS ELÉCTRICOS INTERNACIONALES

	CA o CD
	CA (Corriente Alterna)
	CD (Corriente Directa)
	Tierra
	Doble aislamiento
	Batería baja o descargada

	Diodo
	Fusible
	Prueba de continuidad
	Advertencia
	De acuerdo a las normas de la Unión Europea

## ESTRUCTURA DEL MULTÍMETRO (Figura 1)

- 1) Visor LCD
- 2) Botón de retención de Datos (HOLD)
- 3) Botón Azul de luz interior (BLUE)
- 4) Interruptor giratorio
- 5) Terminal de entrada COM
- 6) Terminal de entrada 10A
- 7) Botón azul (BLUE)

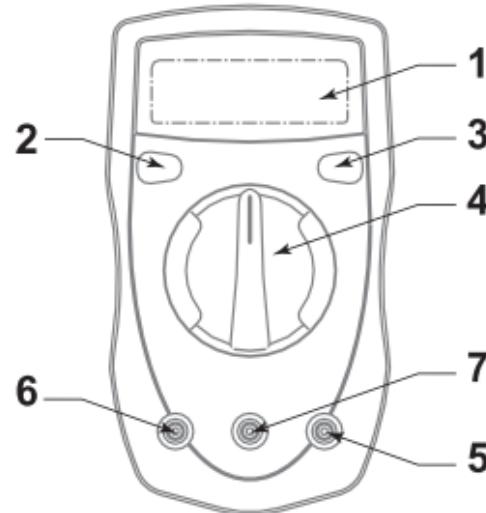


Figura 1

## FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES

La siguiente tabla muestra la información acerca del funcionamiento de los botones:

BOTÓN	OPERACIÓN
Botón Selector <b>(HOLD)</b>	<p>Presione <b>HOLD</b> cada que quiera entrar al modo selector.</p> <p>Presione <b>HOLD</b> para salir del modo selector.</p> <p>En el modo selector, el símbolo  se mostrará en el visor y se verá el presente valor.</p>
Botón Azul <b>(BLUE)</b>	<p>Presione el botón <b>BLUE</b> para encender la luz interior.</p> <p>Presione el botón <b>BLUE</b> para apagar la luz interior.</p> <p>La luz interior no enciende automáticamente a menos que se presione el botón <b>BLUE</b>.</p>

## OPERACIÓN DE LA MEDICIÓN

### A. Medición de voltaje CD

(Figura 2)

#### Advertencia

Para evitar lesiones personales y daños al multímetro por electrochoque, por favor no intente obtener una medida del voltaje mayor a los 500 V aunque la lectura ya se haya obtenido.

Los rangos de voltaje CD son: 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V y 500 V. Para la medición del voltaje CD conecte el multímetro como se indica:

1. Inserte el cable de prueba rojo dentro de la terminal **VΩmA** y el cable de prueba negro dentro de la terminal **COM**.
2. Coloque el interruptor giratorio en la posición de medición correcta en el rango **V---**.
3. Conecte los cables de prueba al objeto que va a medir. El valor de la medida aparecerá en el visor.

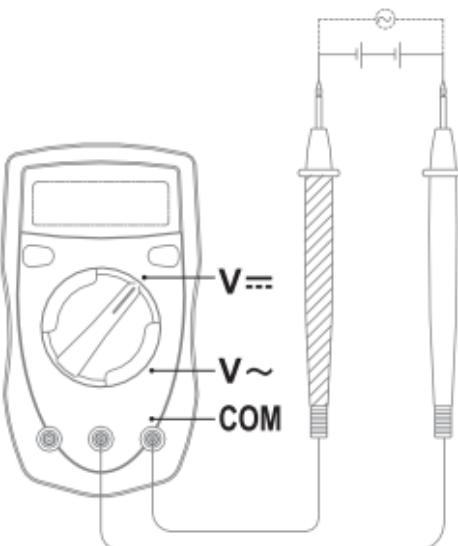


Figura 2

#### Nota:

Si el valor de la medición es desconocido, use la posición de medición máxima (500 V) y reduzca el rango paso a paso hasta obtener la lectura satisfactoria. El visor LCD

mostrará "1" indicando que el rango seleccionado está sobrecargado, es necesario seleccionar un rango mayor para obtener una lectura correcta. En cada rango, el multímetro tiene una entrada de impedancia de aproximadamente 10 MΩ. Este efecto de carga puede causar error en la medición en circuitos de alta impedancia. Si la impedancia del circuito es menor o igual a 10Ω, el error es mínimo (0,1% o menos). Cuando la medición del voltaje CD se haya completado, desconecte la conexión entre los cables de prueba y el circuito a probar.

## B. Medición de voltaje CA

(Figura 2)

### ⚠ Advertencia

Para evitar lesiones personales y daños al multímetro por electrochoque, por favor no intente obtener una medida del voltaje mayor a los 500 Vrms aunque la lectura ya se haya obtenido.

Las posiciones del voltaje CA son de 200 V y 500 V.

Para mediciones de voltaje CA conecte el multímetro como se indica:

1. Inserte el cable de prueba rojo dentro de la terminal **VΩmA** y el cable de prueba negro dentro de la terminal **COM**.
2. Coloque el interruptor giratorio en la posición apropiada de medición en el rango **V~**.

3. Conecte los cables de prueba al objeto que va a medir. El valor de la medida aparecerá en el visor, el cual es efectivo al valor del seno de onda (principal valor medio).

### Nota:

- Si el valor de la medición es desconocido, use la posición de medición máxima (500 V) y reduzca el rango paso a paso hasta obtener la lectura satisfactoria.
- El visor LCD mostrará "1" indicando que el rango seleccionado está sobrecargado, es necesario seleccionar un rango mayor para obtener una lectura correcta.
- En cada rango, el multímetro tiene una entrada de impedancia de aproximadamente  $10\text{ M}\Omega$ . Este efecto de carga puede causar error en la medición en circuitos de alta impedancia. Si la impedancia del circuito es menor o igual a  $10\text{ k}\Omega$ , el error es mínimo (0,1% o menos).
- Cuando la medición del voltaje CA se haya completado, desconecte la conexión entre los cables de prueba y el circuito a probar.

## C. Medición de la corriente CD

(Figura 3)

### **⚠ Advertencia**

Nunca intente sobrecargar la medición de la corriente cuando el voltaje entre las terminales y tierra sea mayor a los 60 V. Si el fusible se quema durante la medición, el multímetro puede dañarse y el operador puede resultar con heridas. Utilice las terminales correctas en su funcionamiento así como el rango de la medida. Cuando los cables de prueba estén conectados a la terminal, no los junte a través de ningún circuito. Este producto no mide amperaje de corriente alterna.

La medición de corriente tiene 3 posiciones de medición en el interruptor giratorio: 200  $\mu$ A, 200 mA y 10 A.

Para la medición de la corriente, haga lo siguiente:  
 1. Apague el circuito. Descargue el alto voltaje de los capacitadores.

2. Inserte el cable de prueba rojo dentro de **VΩmA** o en la terminal **10 A** y el cable de prueba negro en la terminal **COM**.

3. Coloque el interruptor giratorio en la posición de la medición apropiada en el rango **A**  $\text{---}$ .

4. Interrumpa la trayectoria de la corriente a ser probada. Conecte el cable de prueba rojo del lado positivo y el cable de prueba negro del lado negativo.

5. Encienda el circuito.



Figura 3

El valor de la medición se presentará en el visor.

### **Nota:**

- Si el valor de la corriente que se va a medir es desconocido, use la posición de la máxima medida (10 A) reduzca el rango paso a paso hasta obtener una lectura satisfactoria.
- Cuando la medición de la corriente se haya completado, desconecte la conexión entre los cables de prueba y el circuito a prueba.

## **D. Medición de la resistencia** (Figura 4)

### **⚠ Advertencia**

Para evitar daños en el multímetro o al mecanismo de prueba, desconecte el centro de poder y descargue el alto voltaje de los capacitadores antes de realizar la medición de la resistencia.

Las posiciones de medición y de resistencia son:  $200\Omega$ ,  $2000\Omega$ ,  $20k\Omega$ ,  $200k\Omega$  and  $20M\Omega$ .

Para la medición de la resistencia, conecte el multímetro como se indica:

1. Inserte el cable de prueba rojo dentro de la terminal **VΩmA** y el cable de prueba negro dentro de la terminal **COM**.

2. Coloque el interruptor giratorio en la posición apropiada de medición en el rango  $\Omega$ .

3. Conecte los cables de prueba al objeto que va a ser medido. El valor de la medición aparecerá en el visor.

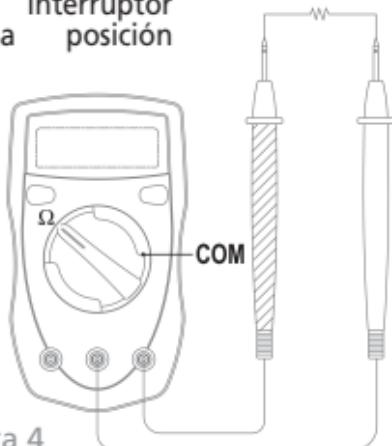


Figura 4

**Nota:**

- Los cables de prueba pueden aumentar de  $0,1 \Omega$  a  $0,3 \Omega$  como error en la medición de la resistencia. Para obtener lecturas con precisión en mediciones de baja resistencia en un rango de  $200 \Omega$ , provoque un corto circuito en la terminal de entrada y grabe la lectura obtenida (llame a esta lectura X).
- (X) Es la resistencia adicional de los cables de prueba.

Realice la ecuación: valor de la medición de la resistencia (Y) - (X) = lectura de medición precisa.

- Para mediciones de alta resistencia ( $>1M$ ), es normal tomar algunos segundos para obtener una lectura estable.
- Cuando la medición de la resistencia se ha completado, desconecte la conexión de los cables de prueba y el circuito de prueba.

**E. Diodo y prueba de continuidad**

(Figura 5)

**Prueba de Diodos****⚠ Advertencia**

Para evitar daños en el multímetro o al mecanismo de prueba, desconecte el centro de poder y descargue el alto voltaje de los capacitadores antes de los diodos.

Use la prueba de diodo para verificar los diodos, transistores y algún otro mecanismo semiconductor. La prueba de diodo envía la corriente a través del empalme del semiconductor y después la medición del voltaje baja a través del empalme.

Un buen empalme de silicón baja entre 0,5 V y 0,0 V.

Para probar un diodo fuera de un circuito conecte el multímetro como se indica:

1. Inserte el cable de prueba rojo dentro de la terminal **VΩmA** y el cable de prueba negro dentro de la terminal **COM**.
2. Coloque el interruptor giratorio en  $\rightarrow\leftarrow$ .
3. Para lecturas de descenso de voltaje hacia delante sobre cualquier componente semiconductor coloque el cable de prueba rojo sobre el componente ánodo y coloque el cable de prueba negro sobre el componente cátodo.

El valor de la medición se mostrará en el visor.

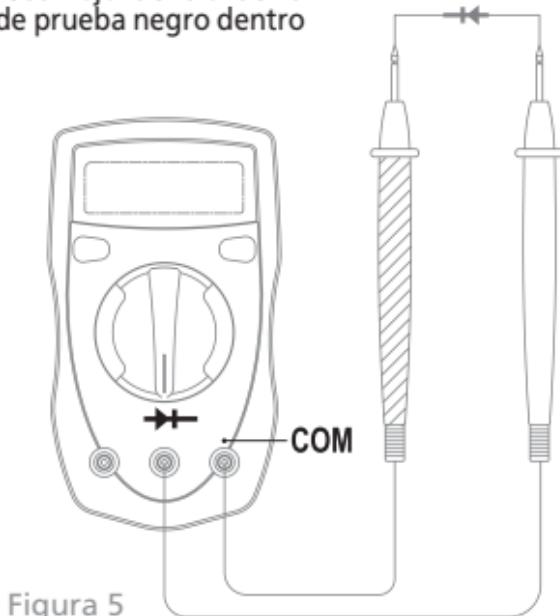


Figura 5

### Nota:

- En un circuito, un buen diodo podría producir voltaje hacia delante y descenso en las lecturas de 0,5 V a 0,8 V; sin embargo, la reversa del descenso de lectura puede variar dependiendo de la resistencia de otros caminos entre las puntas de prueba.
- Conecte los cables de prueba a las terminales correctas para evitar error en la lectura. El visor **LCD** mostrará "1" indicando un circuito abierto por una mala conexión. La unidad del diodo es el Volt (V), y mostrará la conexión positiva del valor de descenso del voltaje.
- Cuando haya completado la prueba de diodo, desconecte la conexión entre los cables de prueba y el circuito a probar.

## F. Prueba de Batería

(Figura 6)

### ⚠ Advertencia


Para evitar lesiones personales o daño en el multímetro, no intente entrada de voltajes mayores a los 60 V en CD o 30 V en CA.

Para probar la batería, haga lo siguiente:

1. Inserte el cable de prueba rojo dentro de la terminal **VΩmA** y el cable de prueba negro dentro de la terminal **CÓM**.
2. Coloque el interruptor giratorio en la posición de medición adecuada en el rango  $\text{mV}$ .
3. Conecte los cables de prueba a la batería que va a ser probada asegurándose de que la polaridad es correcta. El valor de la medición se mostrará en el visor correspondiente al voltaje entre el cátodo y el ánodo de la batería.

### Nota:

- Cuando la prueba de batería se haya completado, desconecte la conexión entre los cables de prueba y el circuito de prueba.

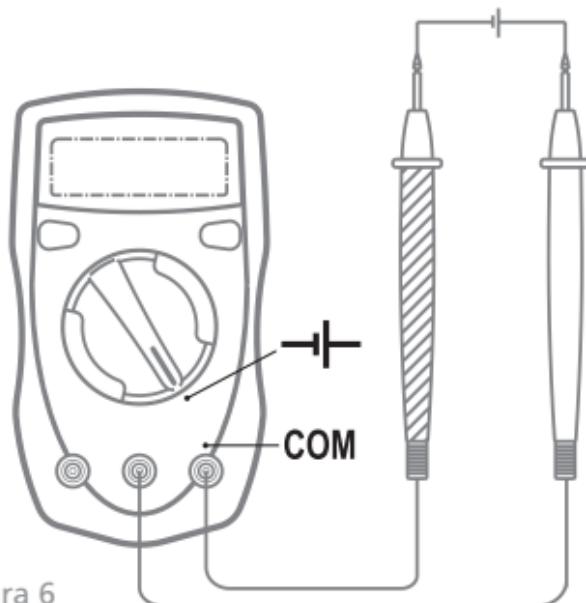

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Máximo voltaje entre cualquier terminal y tierra:	500 V rms
⚠ Protección de fusibles para la entrada de terminal VΩma:	315mA, 250V tipo rápido, φ5x20 mm
Terminal 10 A:	Sin fusible
Rango:	Rango manual
Máximo en el visor:	1999
Velocidad de la medición:	Actualizado 2~3 veces /segundo
Temperatura:	Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F) Almacenamiento: -10°C~50°C (14°F~122°F)
Humedad relativa:	≤75% @ 0°C - 30°C; ≤50% @ 31 - 40°C
Altitud:	Operación: 2000 m Almacenamiento: 10000 m
Tipo de batería:	Una pieza de 9V Batería NEDA 1604 o 6F22 o 006P
Batería baja:	Imagen:
Lectura negativa:	Imagen:
Sobrecargado:	Imagen:
Dimensiones (HxWxL):	130 x 73.5 x 35 mm
Peso:	Aproximado 156 g (batería incluida)
Seguridad/Acuerdos:	IEC61010 CAT.I 600V sobrevoltaje y norma de doble aislamiento
Certificación:	

## ESPECIFICACIONES DE PRECISIÓN

Precisión:  $\pm(a\% \text{ lectura} + b \text{ dígitos})$ , garantía por 1 año.

Temperatura de operación:  $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ .

Humedad Relativa: <75%.

Coeficiente de temperatura:  $0,1 \times (\text{precisión especificada}) / 1^\circ\text{C}$ .

### A. Voltaje CD

Rango	Resolución	Precisión	Protección de Sobrecarga
200 mV	0,1 µV	$\pm (0,5\% + 2)$	250 V CD o CA
2000 mV	1 mV		
20 V	10 mV		500 V CD o CA
200 V	100 mV		
500 V	1 V	$\pm (0,8\% + 2)$	

Comentario: Entrada de impedancia:  $10M\Omega$

**B. Voltaje CA**

Rango	Resolución	Precisión	Protección de sobrecarga
200 V	100 mV		
500 V	1 V	± (1,5% + 10)	500 V DC o AC

**Comentarios:** Entrada de impedancia: aproximada.  $5M\Omega$ . Visualización del valor efectivo del seno de onda (respuesta del valor principal). Frecuencia de respuesta 40Hz ~ 400Hz.

**C. Corriente CD**

Rango	Resolución	Precisión	Protección de sobrecarga
200 $\mu$ V	0,1 $\mu$ A	± (1% + 2)	
2000 $\mu$ V	1 $\mu$ A	-----	
20 mA	10 $\mu$ A	-----	
200 mA	100 $\mu$ A	± (1,2% + 2)	
10 A	10 mA	± (2% + 5)	Sin fusible

**Comentarios:** Rango 10A: Para mediciones continuas  $\leq 10$  segundos e intervalos no menores a los 15 minutos.

**D. Resistencia**

Rango	Resolución	Precisión	Protección de sobrecarga	
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm (0,8\% + 5)$	250 V DC o AC	
2000 $\Omega$	1 $\Omega$	$\pm (0,8\% + 5)$		
20 k $\Omega$	10 $\Omega$			
200 k $\Omega$	100 $\Omega$	$\pm (1\% + 5)$		
20 M $\Omega$	10 k $\Omega$			
200 M $\Omega$	100 k $\Omega$	-----		

**E. Prueba de batería**

Rango	Resolución	Resistencia interna
12 V	10 mV	240 $\Omega$
9 V	10 mV	1,8 k $\Omega$
1,5 V	10 mV	30 $\Omega$

## MANTENIMIENTO

Esta sección provee información básica de mantenimiento incluyendo las instrucciones para reemplazar la batería y fusible.

### ⚠ Advertencia

No intente reparar o dar servicio al multímetro a menos que se encuentre calificado y tenga la calibración pertinente así como las pruebas de ejecución y la información de servicio. Para evitar electrochoque o daño al multímetro, no ponga agua dentro del estuche.

## A. Servicio General

- Limpie periódicamente el estuche con un trapo húmedo y jabón suave. No utilice abrasivos ni solventes.
- Al limpiar las terminales con un cotonete con jabón, la suciedad o la humedad en las terminales pueden afectar la lectura.
- Apague el multímetro cuando no lo está utilizando y retire la batería cuando no lo vaya a usar por periodos largos de tiempo.

- No guarde el multímetro en lugares con humedad, altas temperaturas, lugares explosivos, inflamables o con fuertes campos magnéticos.

## B. Reemplazar la batería (Figura 7)

### ⚠ Advertencia

Para evitar falsas lecturas, electrochoque o lesiones personales por utilizar una batería baja, cambie la misma en cuanto el indicador de batería baja "  " aparezca.

### Para reemplazar la batería:

1. Desconecte la conexión de los cables de prueba al circuito a probar, remueva los cables de prueba de las terminales de entrada del multímetro.
2. Apague el multímetro.
3. Desatornille el estuche y separe la parte posterior de la frontal.
4. Remueva la batería del compartimiento de batería.

5. Reemplace la batería por una batería nueva de 9 V (NEDA 1604 o 6F22 o 006P).

6. Una nuevamente la parte posterior con la parte frontal y atornille.

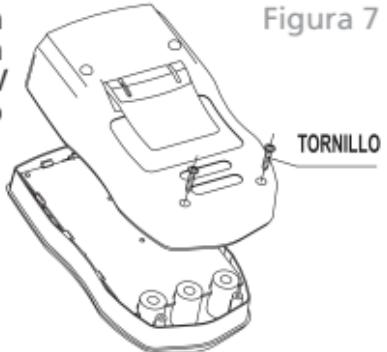


Figura 7

### C. Reemplazar los fusibles (Figura 7)

#### Advertencia

Para evitar electrochoque o un arco eléctrico, así como lesiones personales o daño al multímetro, use ÚNICAMENTE los fusibles específicos y siga el siguiente procedimiento.

#### Para reemplazar los fusibles del multímetro:

1. Desconecte los cables de prueba del circuito a prueba y remueva los cables de prueba de las terminales de entrada del multímetro.
2. Apague el multímetro.
3. Desatornille el estuche y separe la parte posterior de la frontal.
4. Remueva el fusible suavemente y retírelo de su soporte.
5. Instale ÚNICAMENTE un fusible del mismo tipo y con las especificaciones idénticas a las que se mencionan y asegúrese de que el fusible quede sujetado a su soporte firmemente. Fusible: 315 mA, 250 V, tipo rápido,  $\phi$ 5x20 mm
6. Ensamble nuevamente la parte posterior con la parte frontal y atornille.

El reemplazar los fusibles rara vez se requiere. El daño del fusible siempre ocurre por no utilizar el multímetro correctamente.

## TABLE OF CONTENTS

Overview.....	24	General Specifications.....	37
Unpacking Inspection.....	24	Accuracy Specifications.....	38
Safety Information.....	24	A. DC Voltage.....	38
Rules for Safe Operation.....	25	B. AC Current.....	39
International Electrical Symbols.....	27	C. DC Current.....	39
The Meter structure.....	28	D. Resistance.....	40
Functional Buttons.....	29	E. Battery Test.....	40
Measurement Operation.....	30	Maintenance.....	41
A. DC Voltage Measurement.....	30	A. General Service.....	41
B. AC Voltage Measurement.....	31	B. Replacing the Battery.....	41
C. DC Current Measurement.....	32	C. Replacing the Fuses.....	42
D. Measuring Resistance.....	33		
E. Diodes and Continuity Measurement..	34		
F. Battery Test.....	36		

## OVERVIEW

This Operating Manual covers information on safety and cautions. Please read the relevant information carefully and observe all the Warnings and Notes strictly.

### **Warning**

To avoid electric shock or personal injury, read the "Safety Information" and "Rules for Safety Operation" carefully before using the Meter.

The Multimeter's (hereafter referred as "The Meter") is 3 1/2 digits with steady operations, fashionable design and highly reliable hand-held measuring instrument. The Meter can measure AC/DC voltage, DC Current, Resistance, Diode and Continuity. It is an ideal tool for maintenance. Except where noted, the descriptions and instructions in this Operating Manual.

## UNPACKING INSPECTION

Open the package case and take out the Meter. Check the following items carefully to see any missing or damaged part:

DESCRIPTION	QTY
Multimeter	1 piece
Test lead	2 pieces
Operating manual	1 piece
9 V battery (installed)	1 piece
Protective holster	1 piece

In the event you find any missing or damage, please contact your dealer immediately.

## SAFETY INFORMATION

This Meter complies with the standards IEC61010: in pollution degree 2, overvoltage category (CAT I 600V, CAT II 300V) and double insulation.

**CAT. I:** Signal level, special equipment or parts of equipment, telecommunication, electronic, etc., with smaller transient overvoltages than overvoltages CAT. II.

**CAT. II:** Local level, appliance, PORTABLE EQUIPMENT etc., with smaller transient overvoltages than CAT. III.

Use the Meter only as specified in this operating manual, otherwise the protection provided by the Meter may be impaired.

In this manual, a  **Warning** identifies conditions and actions that pose hazards to the user, or may damage the Meter or the equipment under test.

A **Note** identifies the information that user should pay attention on.

International electrical symbols used on the Meter and in this Operating Manual are explained on page 6.

## RULES FOR SAFE OPERATION

### **Warning**

To avoid possible electric shock or personal injury, and to avoid possible damage to the Meter or to the equipment under test, adhere to the following rules:

- Before using the Meter inspect the case. Do not use the Meter if it is damaged or the case (or part of the case) is removed. Look for cracks or missing plastic. Pay attention to the insulation around the connectors.
- Inspect the test leads for damaged insulation or exposed metal. Check the test leads for continuity. Replace damaged test leads with identical model number or electrical specifications before using the Meter.
- Do not apply more than the rated voltage, as marked on the Meter, between the terminals or between any terminal and grounding.
- The rotary switch should be placed in the right position and no any changeover of range shall be made during measurement is conducted to prevent damage of the Meter.

- When the Meter working at an effective voltage over 60V in DC or 42V rms in AC, special care should be taken for there is danger of electric shock.
- Use the proper terminals, function, and range for your measurements.
- Do not use or store the Meter in an environment of high temperature, humidity, explosive, inflammable and strong magnetic field. The performance of the Meter may deteriorate after dampened.
- When using the test leads, keep your fingers behind the finger guards.
- Disconnect circuit power and discharge all high-voltage capacitors before testing resistance, continuity, diodes and current.
- Before measuring current, check the Meter's fuses and turn off power to the circuit before connecting the Meter to the circuit.
- Replace the battery as soon as the battery indicator  appears. With a low battery, the Meter might produce false readings that can lead to electric shock and personal injury.
- Remove test leads and temperature probe from the Meter and turn the Meter power off before opening the Meter case.
- When servicing the Meter, use only the same model number or identical electrical specifications replacement parts.
- The internal circuit of the Meter shall not be altered at will to avoid damage of the Meter and any accident.
- Soft cloth and mild detergent should be used to clean the surface of the Meter when servicing. No abrasive and solvent should be used to prevent the surface of the Meter from corrosion, damage and accident.
- The Meter is suitable for indoor use.
- Turn the Meter off when it is not in use and take out the battery when not using for a long time.
- Constantly check the battery as it may leak when it has been using for some time, replace the battery as soon as leaking appears. A leaking battery will damage the Meter.

## INTERNATIONAL ELECTRICAL SYMBOLS

	AC or DC
	AC (Alternate Current)
	DC (Direct Current)
	Grounding
	Double Insulated
	Deficiency of Built-In Battery

	Diode
	Fuse
	Continuity Test
	Warning. Refer to the operating manual
	Conforms to Standards of European Union

## THE METER STRUCTURE (Figure 1)

- 1) LCD Display
- 2) HOLD Button
- 3) Display Backlight Button
- 4) Rotary Switch
- 5) COM Input Terminal
- 6) 10A Input Terminal
- 7) BLUE button

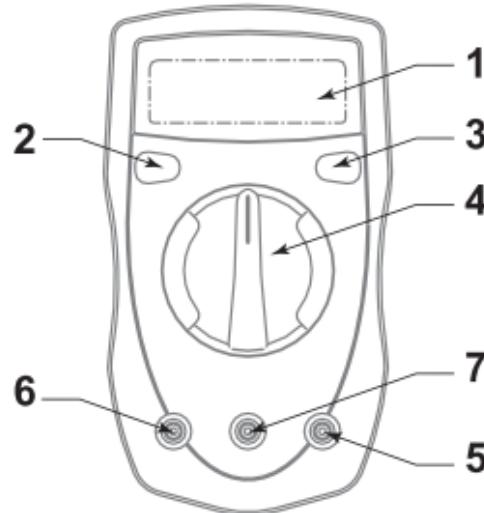


Figure 1

## FUNCTIONAL BUTTONS

Below table indicated for information about the functional button operations.

BUTTON	OPERATION PERFORMED
<b>HOLD</b> button	<p>Press <b>HOLD</b> once to enter hold mode.</p> <p>Press <b>HOLD</b> again to exit hold mode.</p> <p>In <b>HOLD</b> mode, <b>H</b> is displayed and the present value is shown.</p>
<b>BLUE</b> button	<p>Press <b>BLUE</b> button once to turn the display backlight on.</p> <p>Press <b>BLUE</b> button again to turn the display backlight off.</p> <p>Display backlight will NOT be automatically off unless pressing the <b>BLUE</b> button</p>

## MEASUREMENT OPERATION

### A. DC Voltage Measurement

(Figure 2)

#### Warning

To avoid harms to you or damages to the Meter from electric shock, please do not attempt to measure voltages higher than 500 V although readings may be obtained.

The DC Voltage ranges are: 200mV, 2000mV, 20V, 200V and 500V. To measure DC voltage, connect the Meter as follows:

1. Insert the red test lead into the **VΩmA** terminal and the black test lead into the **COM** terminal.
2. Set the rotary switch to an appropriate measurement position in **V---** range.
3. Connect the test leads across with the object being measured. The measured value shows on the display.

#### Note:

If the value of voltage to be measured is unknown, use the maximum measurement position (500V) and reduce the range step by step until a satisfactory reading is obtained. The LCD displays "1" indicating the existing selected range is overload; it is required to select a higher range in order to obtain a correct reading. In each range, the Meter has an input impedance of approx. 10MΩ. This loading effect can cause measurement errors in high impedance circuits. If the circuit impedance is less than or equal to 10kΩ, the error is negligible (0.1% or less). When DC voltage measurement has been completed, disconnect the connection between the testing leads and the circuit under test.

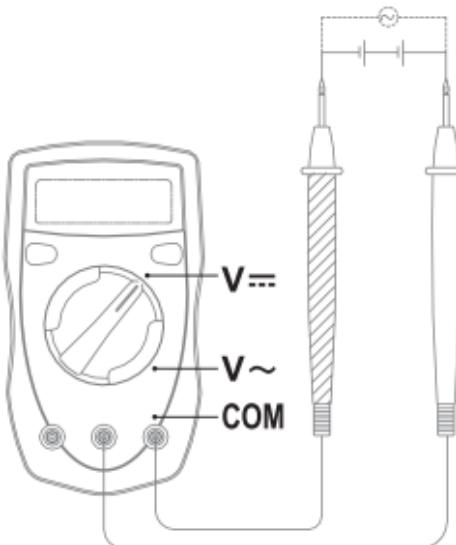


Figure 2

## B. AC Voltage Measurement

(Figure 2)

### ⚠ Warning

To avoid harms to you or damages to the Meter from electric shock, please do not attempt to measure voltages higher than 500Vrms although readings may be obtained.

The AC voltage measurement positions are: 200V and 500V. To measure AC Voltage, connect the Meter as follows:

1. Insert the red test lead into the **VΩmA** terminal and the black test lead into the **COM** terminal.
2. Set the rotary switch to an appropriate measurement position in **V ~** range.
3. Connect the test leads across with the object being measured. The measured value shows on the display, which is effective value of sine wave (mean value response).

### Note:

- If the value of voltage to be measured is unknown, use the maximum measurement position (500V) and reduce the range step by step until a satisfactory reading is obtained.
- The LCD displays "1" indicating the existing selected range is overload, it is required to select a higher range in order to obtain a correct reading.
- In each range, the Meter has an input impedance of approx.  $10M\Omega$ . This loading effect can cause measurement errors in high impedance circuits. If the circuit impedance is less than or equal to  $10k\Omega$ , the error is negligible (0.1% or less).
- When AC voltage measurement has been completed, disconnect the connection between the testing leads and the circuit under test.

**C. DC Current Measurement**

(Figure 3)

**⚠ Warning**

Never attempt an in-circuit current measurement where the voltage between terminals and ground is greater than 60V. If the fuse burns out during measurement, the Meter may be damaged or the operator himself may be hurt. Use proper terminals, function, and range for the measurement.

When the testing leads are connected to the current terminals, do not parallel them across any circuit.

The current measurement has 3 measurement positions on the rotary switch: 200 $\mu$ A, 200mA and 10A.

To measure current, do the following:

1. Turn off power to the circuit. Discharge all high-voltage capacitors.

2. Insert the red test lead into the **VΩmA** or **10 A** terminal and the black test lead into the **COM** terminal.

3. Set the rotary switch to an appropriate measurement position in **A ...** range.

4. Break the current path to be tested. Connect the red test lead to the more positive side of the break and the black test lead to the more negative side of the break.

5. Turn on power to the circuit.

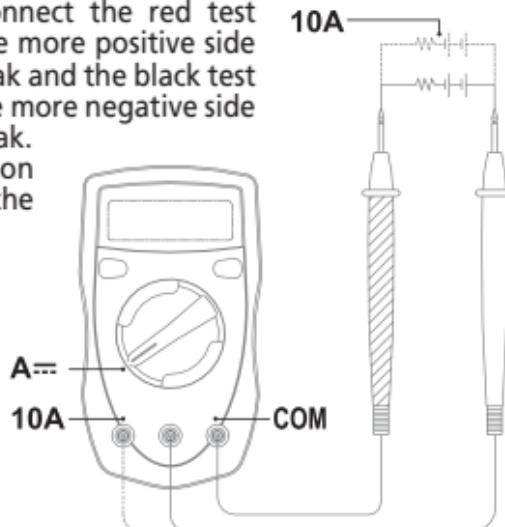


Figure 3

The measured value shows on the display.

### Note:

- If the value of current to be measured is unknown, use the maximum measurement position (10A) and reduce the range step by step until a satisfactory reading is obtained.
- When current measurement has been completed, disconnect the connection between the testing leads and the circuit under test.

## D. Measuring Resistance

(Figure 4)

### ⚠ Warning

To avoid damages to the Meter or to the devices under test, disconnect circuit power and discharge all the high-voltage capacitors before measuring resistance.

The resistance measurement positions are:  $200\Omega$ ,  $2000\Omega$ ,  $20k\Omega$ ,  $200k\Omega$  and  $20M\Omega$ .

To measure resistance, connect the Meter as follows:

1. Insert the red test lead into the **VΩmA** terminal and the black test lead into the **COM** terminal.
2. Set the rotary switch to an appropriate measurement position in  $\Omega$  range.
3. Connect the test leads across with the object being measured. The measured value shows on the display.

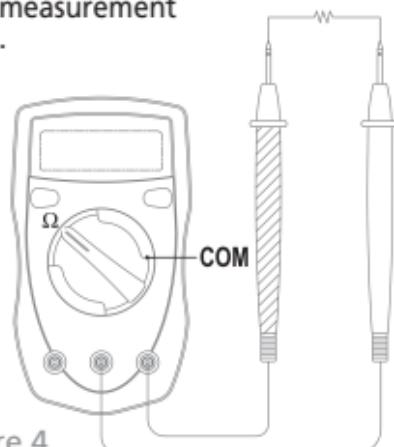


Figure 4

**Note:**

- The test leads can add  $0.1\Omega$  to  $0.3\Omega$  of error to resistance measurement. To obtain precision readings in low-resistance measurement, that is the range of  $200\Omega$ , short-circuit the input terminals beforehand and record the reading obtained (called this reading as X).
- (X) Is the additional resistance from the test lead.

Then use the equation: measured resistance value (Y) (X) = precision readings of resistance.

- For high-resistance measurement ( $>1M\Omega$ ), it is normal taking several seconds to obtain a stable reading.
- When resistance measurement has been completed, disconnect the connection between the testing leads and the circuit under test.

## E. Diodes and Continuity Measurement (Figure 5)

### Testing Diodes

**⚠ Warning**

To avoid amages to the Meter or to the devices under test, disconnect circuit power and discharge all the high-voltage capacitors before diodes.


Use the diode test to check diodes, transistors, and other semiconductor devices. The diode test sends a current through the semiconductor junction, and then measures the voltage drop across the junction.

A good silicon junction drops between 0.5V and 0.8V.

To test a diode out of a circuit, connect the Meter as follows:

1. Insert the red test lead into the **VΩmA** terminal and the black test lead into the **COM** terminal.
2. Set the rotary switch to  $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ .
3. For forward voltage drop readings on any semiconductor component, place the red test lead on the component's anode and place the black test lead on the component's cathode.

The measured value shows on the display.

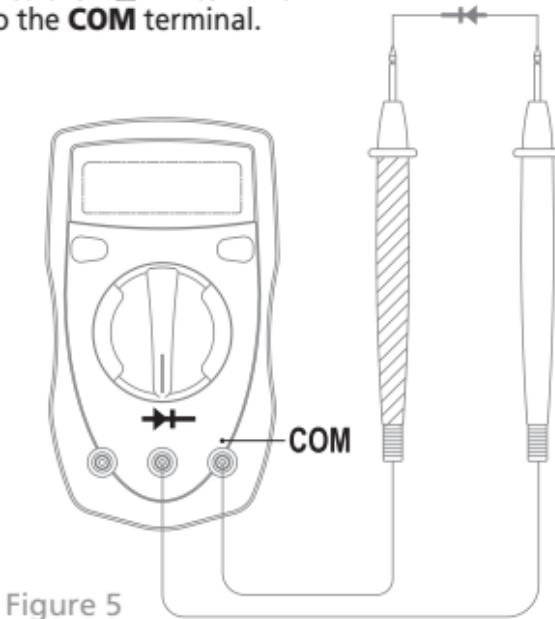

### Note:

- In a circuit, a good diode should still produce a forward voltage drop reading of 0,5V to 0,8V; however, the reverse voltage drop reading can vary depending on the resistance of other pathways between the probe tips.
- Connect the test leads to the proper terminals as said above to avoid error display. The **LCD** will display "1" indicating open-circuit for wrong connection. The unit of diode is Volt (V), displaying the positive-connection voltage-drop value.
- When diode testing has been completed, disconnect the connection between the testing leads and the circuit under test.

## F. Battery Test

(Figure 5)

### ⚠ Warning

To avoid harms to you or damages to the Meter, please do not attempt to input voltages higher than 60V in DC or 30V in AC.

To test the battery, proceed as follows:

1. Insert the red test into the **VΩmA** terminal and the black test leads into the **COM** terminal.
2. Set the rotary switch to an appropriate measurement position in  $\rightarrow\leftarrow$  range.
3. Connect the test leads across with the battery being measured ensuring the polarity is correct.  
The measured value shows on the display, which is the voltage between the cathode and anode of the battery.

### Note:

- When battery testing has been completed, disconnect the testing leads and the circuit under test.

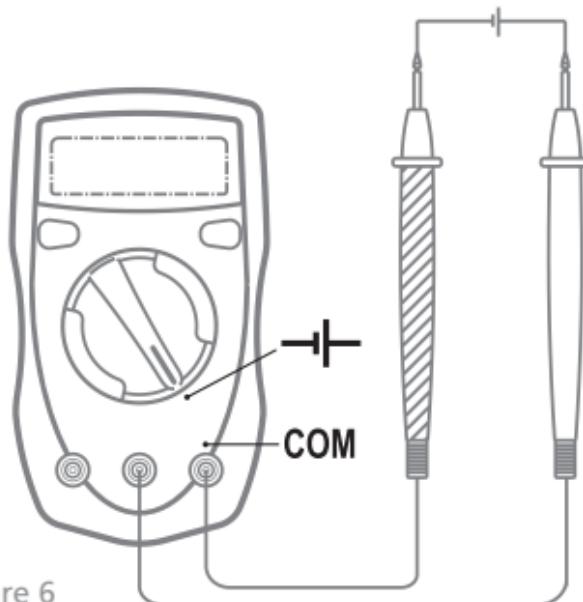


Figure 6

## GENERAL SPECIFICATIONS

Maximum Voltage (including transient overvoltage) between any Terminals and Grounding:	500 V rms
⚠ Fused Protection for VΩmA Input Terminal: 10A Terminal:	315mA, 250V fast type, φ5x20 mm
Range:	Manual ranging
Maximum Display:	Display 1999
Measurement Speed:	Updates 2~3 times /second
Temperature:	Operating: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage: -10°C~50°C (14°F~122°F)
Relative Humidity:	≤75% @ 0°C - 30°C; ≤50% @ 31 - 40°C
Altitude:	Operating: 2000 m Storage: 10000 m
Battery Type:	One piece of 9V Battery NEDA 1604 or 6F22 or 006P
Battery Deficiency:	Display:
Negative reading:	Display:
Overloading:	Display:
Dimensions (HxWxL):	130 x 73.5 x 35 mm
Weight:	Approx. 156 g (battery included)
Safety/Compliances:	IEC61010 CAT.I 600V overvoltage and double insulation standard
Certification:	

## ACCURACY SPECIFICATIONS

Accuracy:  $\pm(a\% \text{ reading} + b \text{ digits})$ , guarantee for 1 year.

Operating temperature:  $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ .

Relative humidity: <75%.

Temperature coefficient:  $0.1 \times (\text{specified accuracy}) / 1^\circ\text{C}$ .

### A. DC Voltage

Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection
200 mV	0,1 µV	$\pm(0,5\% + 2)$	250 V DC or AC
2000 mV	1 mV		
20 V	10 mV		
200 V	100 mV		500 V DC or AC
500 V	1 V		

Remark: Input impedance:  $10\text{M}\Omega$

**B. AC Voltage**

Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection
200 V	100 mV		
500 V	1 V	± (1,5% + 10)	500 V DC or AC

Remark: Input impedance: approx. 5MΩ. Displays effective value of sine wave (mean value response). Frequency response 40Hz ~ 400Hz.

**C. DC Current**

Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection
200 µV	0,1 µA	± (1% + 2)	
2000 µV	1 µA	-----	
20 mA	10 µA	-----	315 mA, 250 V fast type, φ5 x 20 mm
200 mA	100 µA	± (1,2% + 2)	
10 A	10 mA	± (2% + 5)	Un-Fused

Remark: At 10A Range: For continuous measurement 10 seconds and interval not less than 15 minutes.

**D. Resistance**

Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm (0,8\% + 5)$	250 V DC or AC
2000 $\Omega$	1 $\Omega$		
20 k $\Omega$	10 $\Omega$	$\pm (0,8\% + 5)$	
200 k $\Omega$	100 $\Omega$		
20 M $\Omega$	10 k $\Omega$	$\pm (1\% + 5)$	
200 M $\Omega$	100 k $\Omega$	-----	

**E. Battery test**

Range	Resolution	Internal Resistance
12 V	10 mV	240 $\Omega$
9 V	10 mV	1,8 k $\Omega$
1,5 V	10 mV	30 $\Omega$

## MAINTENANCE

This section provides basic maintenance information including battery and fuse replacement instruction.

### ⚠ Warning

Do not attempt to repair or service your Meter unless you are qualified to do so and have the relevant calibration, performance test, and service information. To avoid electrical shock or damage to the Meter, do not get water inside the case.

## A. General Service

- Periodically wipe the case with a damp cloth and mild detergent. Do not use abrasives or solvents.
- To clean the terminals with cotton bar with detergent, as dirt or moisture in the terminals can affect readings.
- Turn the Meter to OFF position when it is not in use and take out the battery when not using for a long time.

- Do not store the Meter in a place of humidity, high temperature, explosive, inflammable and strong magnetic field.

## B. Replacing the Battery (Figure 7)

### ⚠ Warning

To avoid false readings, which could lead to possible electric shock or personal injury, replace the battery as soon as the battery indicator "  " appears.

To replace the battery:

1. Disconnect the connection between the testing leads and the circuit under test, and remove the testing leads away from the input terminals of the Meter.
2. Turn the Meter to OFF position.
3. Remove the screw from case bottom, and separate the case bottom from the case top.
4. Remove the battery from the battery compartment.

5. Replace the battery with a new 9V battery (NEDA 1604 or 6F22 or 006P).

6. Rejoin the case bottom and case top, and reinstall the screw.

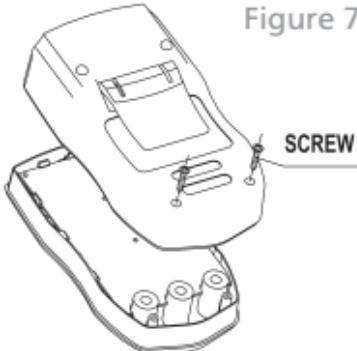


Figure 7

### C. Replacing the Fuses (Figure 7)

#### **⚠ Warning**

To avoid electrical shock or arc blast, or personal injury or damage to the Meter, use specified fuses ONLY in accordance with the following procedure.

#### To replace the Meter's fuse:

1. Disconnect the connection between the testing leads and the circuit under test, and remove the testing leads away from the input terminals of the Meter.
2. Turn the Meter to OFF position.
3. Remove the screw from case bottom, and separate the case bottom from the case top.
4. Remove the fuse by gently prying one end loose, and then take out the fuse from its bracket.
5. Install ONLY replacement fuses with the identical type and specification as follows and make sure the fuse is fixed firmly in the bracket. 0,3A, 250V, fast type,  $\phi$ 5x20 mm.
6. Rejoin the case bottom and case top, and reinstall the screw.

Replacement of the fuses is seldom required. Burning of a fuse always results from improper operation.



Poliza de garantía. Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402Q29, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra con su reposición o reparación sin cargo por el periodo de 1 año. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta misma que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se derivan para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: a).- Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales. b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo.

This product has 1 year warranty by Urrea Herramientas Profesionales S.A. de C.V. against any manufacturing defect, with its repair or replacement during its life expectancy. The warranty is not applicable if the product does not show the URREA brand, if the product is worn out by its daily use, shows signs of abuse, damage, its original composition has been altered, or specifies a different warranty. In order to make the warranty effective, the product must be taken to the company or to the place of purchase along with its receipt.

### SELLO DEL DISTRIBUIDOR

FECHA

/

/



**GRUPO URREA**  
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA

URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.  
km 11,5 Carretera a El Castillo • El Salto, Jalisco, México. C.P. 45680.